**Traceable® Thermohygrometer mit Uhr**

## ERSTEINRICHTUNG

1. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs und legen Sie die Batterien ein.

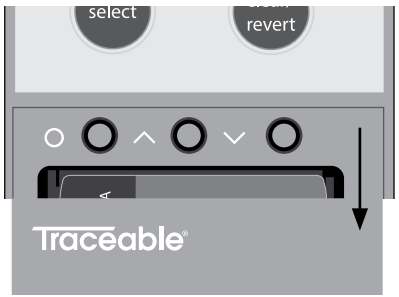


2. Sobald die Batterien eingesetzt sind, drücken Sie auf die Taste ○, um die Einstellung auszuwählen.

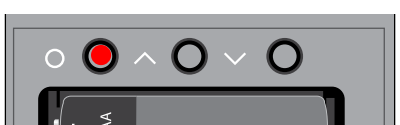

3. Die erste Einstellung, Stunden, blinkt im Display.

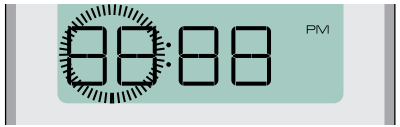


4. Drücken Sie die Tasten „∧“ und „∨“, um die Einstellung anzupassen.

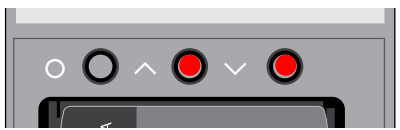

5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste ○, um die Einstellung zu speichern und mit den Minuten, Stunden (im 12-/24-Stunden-Format) usw. fortzufahren.

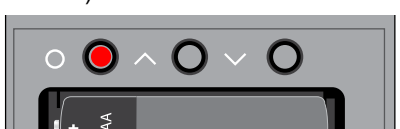

6. Vervollständigen Sie alle Einstellungen, um das Gerät zu konfigurieren:
   - Stunden
   - Minuten
   - Uhr im 12- oder 24-Stunden-Format
   - Temperatur-Einheiten

7. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

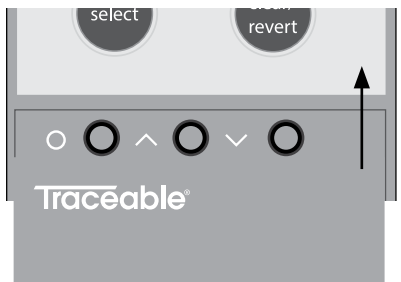

## DETAILS ANZEIGEN

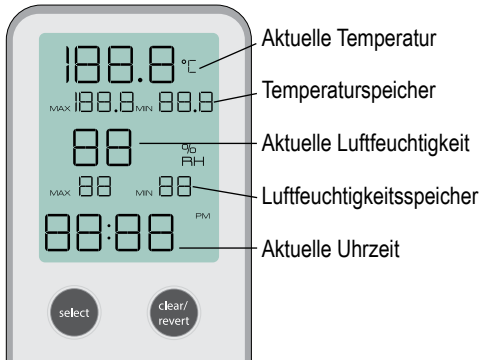


## LÖSCHUNG EINZELNER MESSWERTE

1. Drücken Sie die Taste „Select“ (Auswählen), bis der gewünschte zu löschende Messwert blinkt.
2. Halten Sie die Taste „Clear/Revert“ (Löschen/ Rückgängig) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Messwert zu löschen.

## LÖSCHEN ALLER GESPEICHERTEN MESSWERTE

1. Halten Sie die Taste „Clear/Revert“ (Löschen/ Rückgängig) 3 Sekunden lang gedrückt, um alle gespeicherten Messwert zu löschen.

**GARANTIE, WARTUNG ODER REKALIBRIERUNG**

Traceable®
12554 Old Galveston Rd. Suite B230
Webster, Texas 77598 USA
T. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448
support@traceable.com
traceable.com

Traceable® Produkte sind gemäß ISO 9001:2015 qualitätszertifiziert durch DNV und gemäß ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert als Kalibrierungslabor durch A2LA.

Art.-Nr. 56000-10
Modell-Nr. 5660
©2022 1065T6_M_92-5660-00 Rev.1 07172025

Traceable®

# Thermohygrometer mit Uhr Schnellstart-Anleitung